EA760AS-1　デジタル硬度計[デュロメーター：A型]
取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆概　要

・この工具は材料の押し込み硬度を
　測定できるよう設計されています。
・ショアAタイプ硬度（ゴム用）として読取値は表示されます。
・DIN53505、ISO868、ISO7619、ASTM D2240
　及びJIS K7215の規格に合致します。
・LCD画面への節電のため自動電源オフ機能が
　付いています。

◆各部に名称

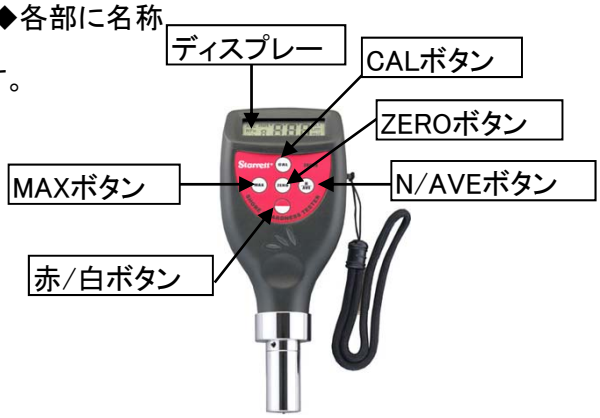

◆工具のゼロ設定

赤／白ボタンを押してゲージの電源を入れると 「0.0」と表示されます。
個々のゲージにはゴム試験ブロックが付属しています。
読取値を確認するためブロックの上に本体を置きます。
ゲージは自動的に結果を表示します。
この読取値が期待している数値でなかった場合は校正作業を行って下さい。

◆校　正

綺麗な1片のガラスを使用します。
電源をONし、ガラスプレートの上に直立位置でデュロメータを置き「CAL」を押し
「0」にあわせます。
しっかりと保持してCALボタンを押すと、表示は100に変わります。

◆最大読取値

MAXボタンを押して本体を一番高い値で保持するようにします。表示はこの値を示します。
次の試験に移る前にボタンを2回押してリセットして下さい。
(最初は0にリセット、2回目は保持されているMAX(最大)値を呼び出します)

◆平均値

装置の電源を入れます。
N/AVEボタンを押して平均値を出す為に利用できるテスト数にトグルを付ける。
推薦するのは(3-9)です。

注：　もしたった1つだけ選択した場合、2を選択するとこの値が表示され
　　自動的に2つの試験の算術平均を計算します。

選択した試験の数で検査する部分の上に工具を置き、しっかりと保持しMAXボタンを押して値を記録します。
読取値が表示され、番号1は1つの読取値を指示します。
次の値のため　MAXボタンを押してリセットします。
再び適切な場所に工具を置いてMAXボタンを押します。2回目の値が現れ保存されます。
必要な試験の数に達したらディスプレーに平均値が表示されます。

◆電　　源

単4電池4本（付属）
電池の取替え方法
　背面の電池蓋をあけ単4電池4本を挿入します。
　電池方向を間違わないよう、セットしてください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929